



- הצילום בוצע בתאריך 28/07/22 בבניין "ירון מילר" הממוקם ברח' ההגנה 1 ראשל"צ.
- הצילום בוצע רק בחזית הצפונית של הביניין, ע"י רחפן ומצלמות המפיקות תמונות RGB ותרמי.
- הדו"ח מתייחס למקומים המצולמים ובהם ניתן להבחין בחוסר חומרי איטום שכתוצאה מכך ישנה אפשרות לחדירת מי גשמים ולגרום לרטיבויות במעטפת הביניין.
- הדו"ח מפורט ע"י תוצר 3D של הביניין, על גבי התוצר ישנם מיקומים של התמונות שצולמו והמסומנים בצבע ירוק.
- כל התמונות אשר מסומנות בליקויים יצורפו בקובץ נפרד, כדי שיהיה ניתן לראות ולפענח את הליקויים המסומנים, ע"י הגדלת (זום) התמונה.
- בנוסף מצורפות תמונות תרמיות לאיתור ליקויים אשר לא ניתן לאבחן בעזרת צילום ויזואלי

תוצר-3D

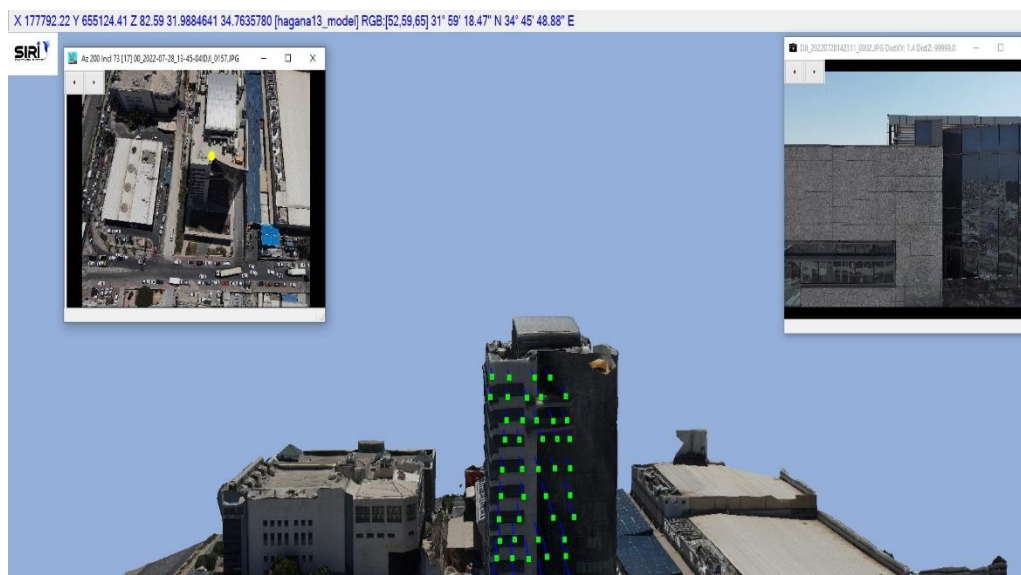

סימון מיקום התמונות בצבע ירוק

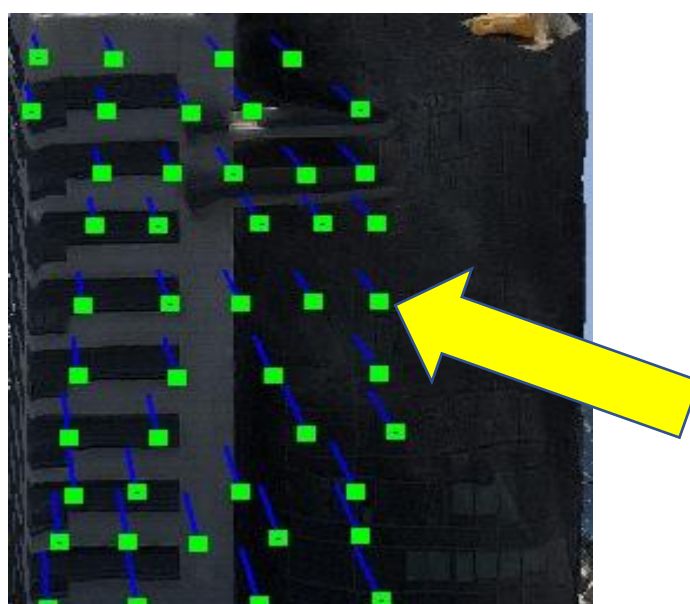


תמונה מס' DJI_20220728142311_0002

מיקום התמונה על גבי התוצר

סימון העל גבי התמונה

X 177792.22 Y 655124.41 Z 82.59 31.9884641 34.7635780 [hagana13_model] RGB:[52,59,65] 31° 59' 18.47" N 34° 45' 48.88" E

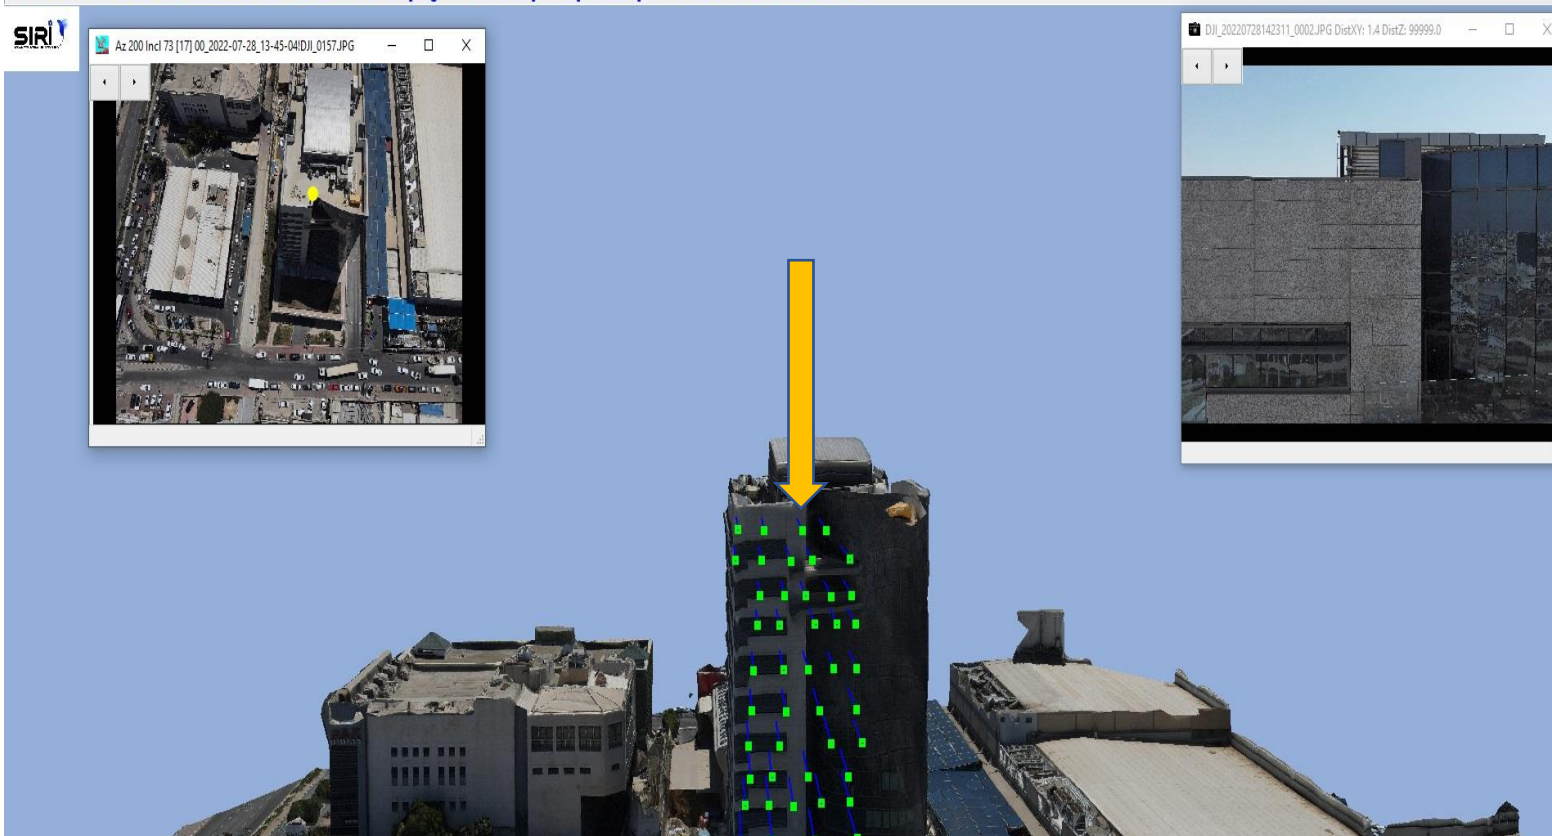

מיקום ופירוט הליקויים



בסימון הימני - חסרה השלמה של אף-מים(אלומיניום)

בסימון השמאלי - חסרה השלמה של אף מים(אלומיניום) וחומר איטום.


סימון תחתון - חסר חומר איטום.

פירוט


DJI_20220728142328_0007 תמונה מס'

מיקום התמונה על גבי התוצר

X 177792.22 Y 655124.41 Z 82.59 31.9884641 34.7635780 [hagana13_model] RGB:[52,59,65] 31° 59' 18.47" N 34° 45' 48.88" E

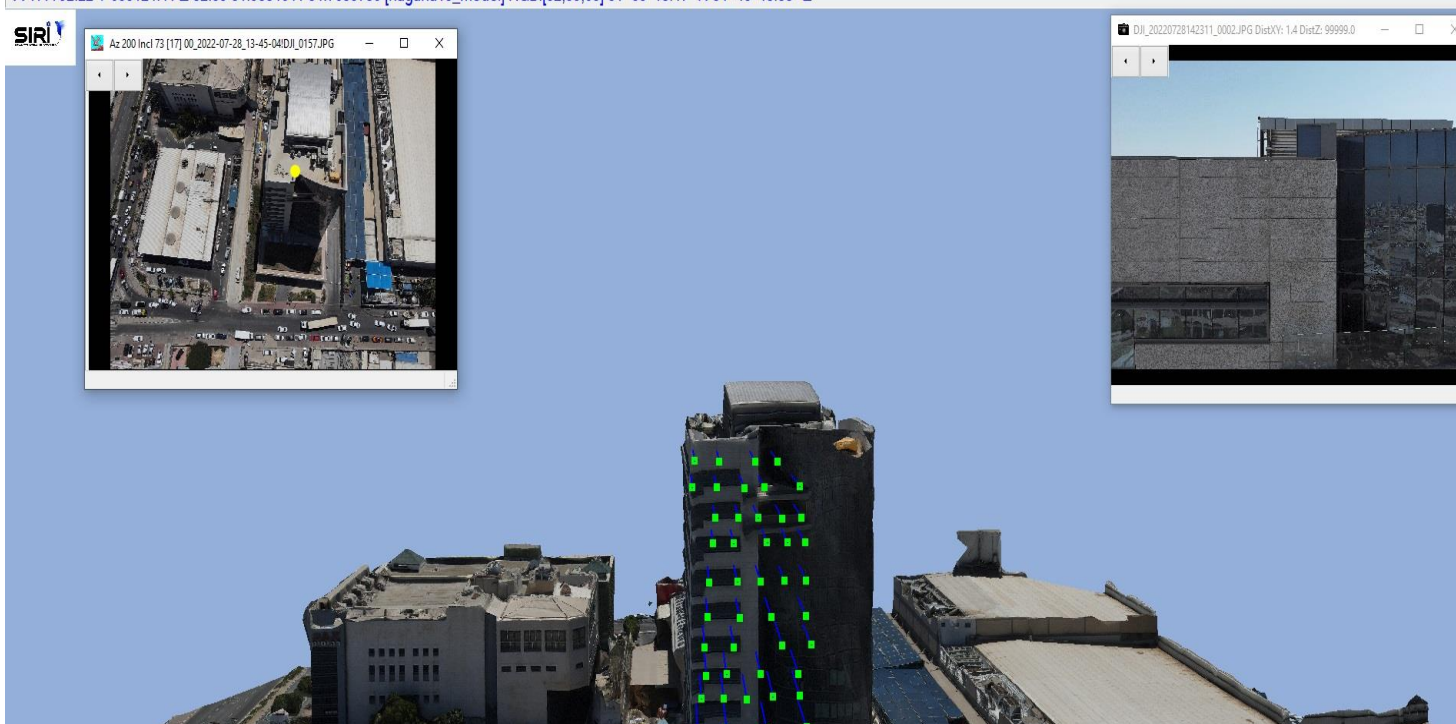

מיקום ופירוט הליקויים

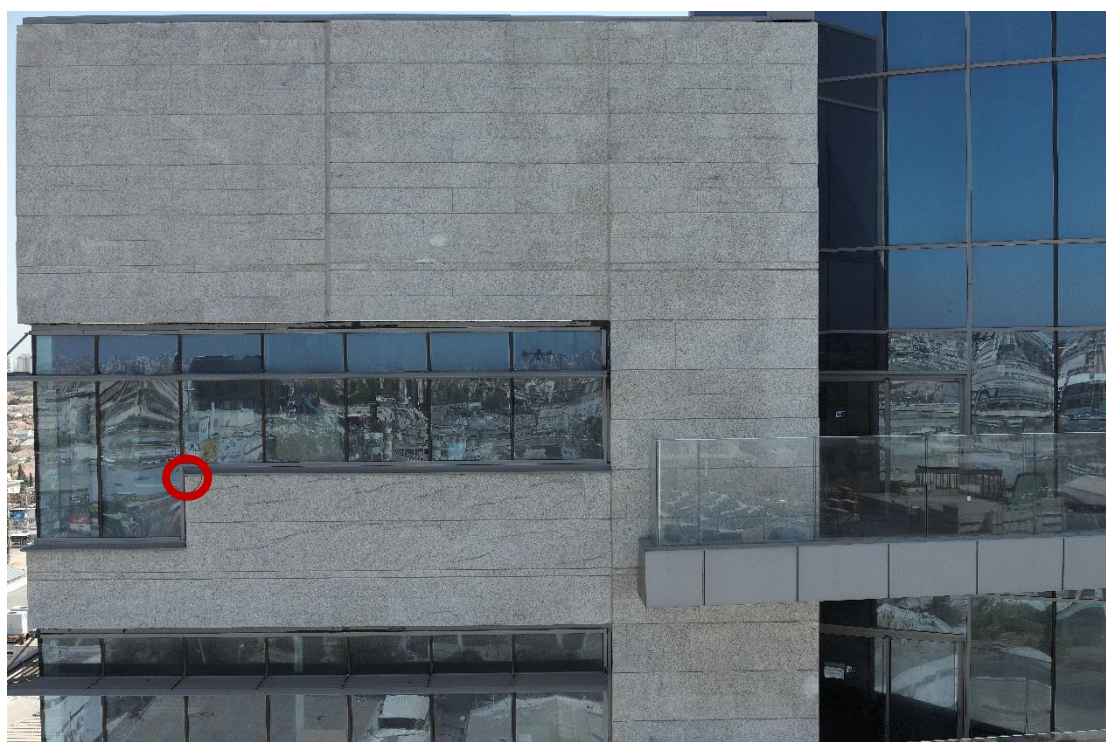


נראה כי חסר
חומר איטום
חיבור
אלומיניום עם
האריח

פיענוח תרמי


פירוט

תמונה מס' 0008 png


תמונה מס' 0012 png

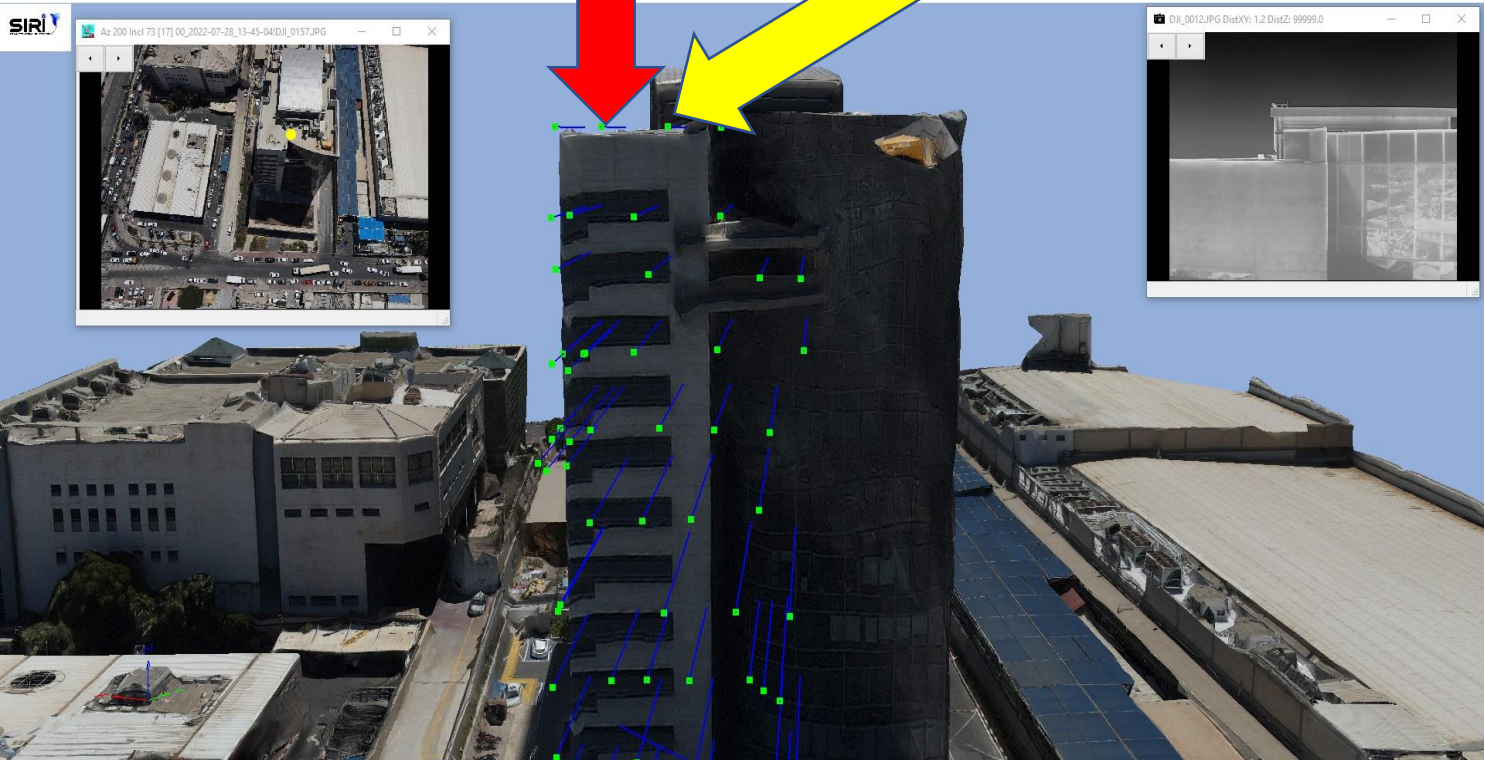

תמונה מס' 0012 png

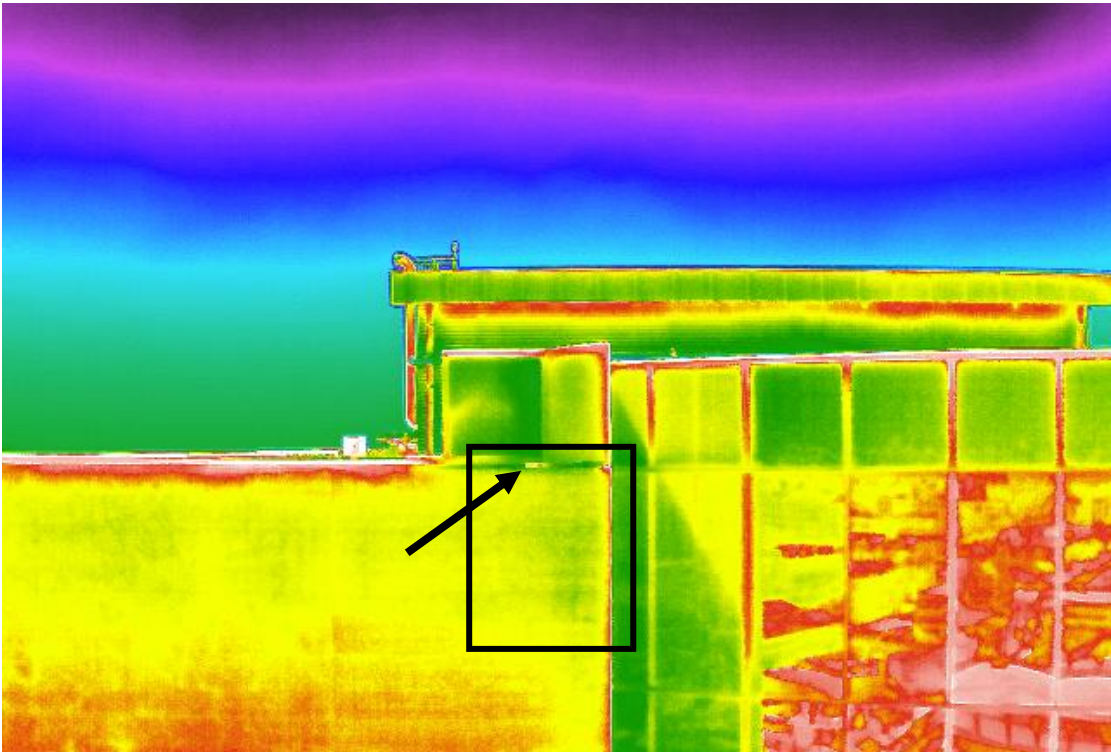

תמונה מס' 0008 png

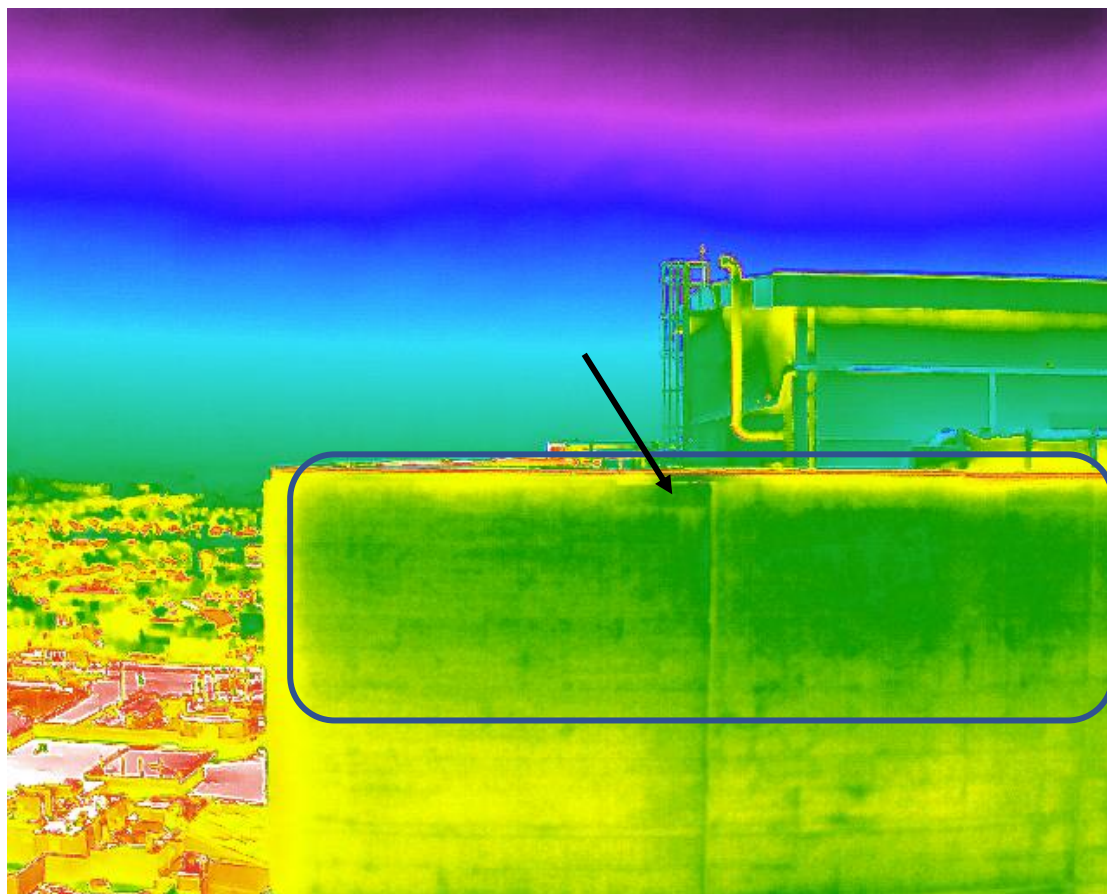

בתמונות 0008/0012 ניתן לראות גוון ירוק לעומת הגוון הצהוב.

דבר המעיד ככל הנראה על רטיבות שהתייבשה כמו-כן הצבע מעיד על הפרשי טמפ'

באותו אזור.

קיים חשש לתהליך של התנתקות אריחי חיפוי כתוצאה מהרטיבות שהייתה קיימת בעבר.

- החיצים בתמונה מראים את מקום כניסת הגשם.

"סירי"- פתרונות וצילום אווירי

